

1. Nombre e identificación del conjunto		
Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoría/Subcategoría
158	Sa Torrota	Arqueológico
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
158		Abandonado
Unidades asociadas al	Elementos asociados a la unidad	
158.1 Torre 158.2 Barraca		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
	03/2008	D. Albero, M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista desde el yacimiento del acceso Capdellá-Paguera.



Descripción: Puerta de la torre.



Descripción: Muro norte, el mejor conservado de la unidad.




Descripción: Vista del muro oeste.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del yacimiento

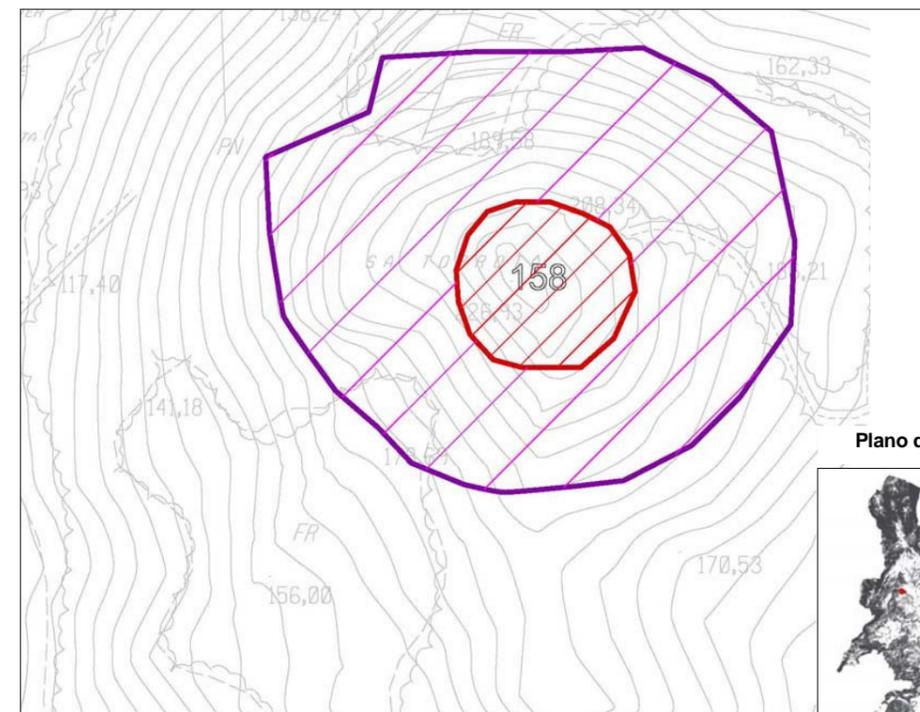

Plano de situación

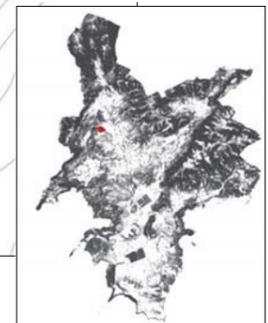

- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 454396.79 ; Y: 4380652.89

Ubicación

En la cima de una montaña a unos 6 Km del mar.

Calificación del suelo

SR-2, ANEI

Vegetación

Pino, Xiprell, Romaní.

Recursos hídricos

Torrente de Paguera a 320 m.
A 20m. se observa un pequeño curso de agua

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.4 de la Normativa del Catálogo de Bienes.

5. Marco cronológico

6. Análisis funcional-tipológico

Torre de vigilancia que comunica la costa con el interior, probablemente su función fue avisar a la población de Capdellá y Calviá de posibles ataques piráticos. La barraca debe ser asociada, dada la escasa envergadura de la torre, a vivienda del vigilante.

7. Visibilidad desde el conjunto

La visibilidad desde este enclave es de gran alcance, divisando gran parte del término, especialmente centrado en el mar y los accesos al interior: Bahía de Paguera, Islas Malgrats, Valle de Capdellá, Sa Vall Verda, Na Burguesa y Calviá. Entre los yacimientos que divisa hay que destacar: Torre de Cap Andritxol, Puig de Saragossa, Puig Vermell, Ses Rotes, Ses Rotes Llargues, Puig de Sa Morisca y Son Bosc.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de un conjunto destinado a la defensa del territorio en caso de ataque desde la costa compuesto por una torre y una barraca. El yacimiento se sitúa sobre una montaña que divisa gran parte del término. La incidencia eólica y solar se produce principalmente por el este. El grado de conservación del conjunto en lo que a configuración y materiales se refiere está entre 10-50%.

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

158.1 Torre

Se trata de una torre de planta circular de 4 m. de diámetro, cuyo espacio interior tiene 2.1 m. de diámetro y los muros un grosor medio de 1 m. La altura máxima de la unidad es superior a los 3.3 m. La puerta de ingreso está orientada al este y tiene 1 m. de anchura. El tamaño de los bloques es de 0.3 x 0.23 x 0.3 m. Los muros están contruados a plomo con piedra viva vidrenca de tamaño mediano. Estas piedras están trabajadas y colocadas de cara con la junta en verd vaciada, con mortero de cal y arena y una proporción piedra-mortero de 70-30%. En general la unidad está bien conservada (50-90% de evidencias de configuración y materiales) aunque el muro sur se encuentra bastante degradado en contraste con el muro norte.

El entorno de la puerta se halla colmatado por acumulaciones de piedras que podrían ocultar otras estructuras como rampas de acceso o acondicionamientos de esta zona.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	158.2 Barraca
<p>Se trata una barraca en mal estado de conservación (10-50% de evidencias de configuración y materiales), colmatada por piedras e inaccesible y poco visible por los restos vegetales que la cubren. Su ubicación al lado de la torre y sus características sugiere que ésta pudo estar destinada a albergar personas de forma permanente.</p> <p>La barraca de planta rectangular tiene una longitud de 8.3 m. y una anchura de 4.7 m. El ancho del muro es de 0.8 m. El muro mejor conservado es el oeste alcanzando al menos 1 m. de altura, no se ha podido localizar la puerta de acceso.</p> <p>Está construida en pedra en sec según paredado rústico y pedra en sec vidrenca viva retocada de tamaño mediano-pequeño colocada de cara y con las juntas poc closas. Tampoco se han podido localizar otros elementos como nichos, oquedades, fermadors etc.</p>	

Nombre de la unidad	No aplica
<p> </p>	

Nombre de la unidad	No aplica
<p> </p>	

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
158.1	5 sobre 5 (> 2 m.) (3.3 m)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4,5
158.2	3 sobre 5 (1-1.5 m.) (1m)	3 sobre 10 (10-50% evidencia configuración y materiales)	3

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
2 sobre 5 (1 a 3 estructuras)	2.87

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

- Pérdida de los elementos estructurales y de sostén de la torre.
- Vegetales: disminución de visibilidad y desestabilización de estructuras.
- Erosión y pendiente.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
5 sobre 5 (> 2 m.)	2 sobre 5 (1 a 3 estructuras)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
3 (400-600 m2)	3,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0 (0 artículos)

Nivel de valoración social

1 (sólo en PGOU)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2,25

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

0

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

4 (Pista (> 2m ancho))

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0(no se puede ir)

Tiempo a pie desde la vía pública

3 (1h-30 min)

Media del Acceso del Conjunto

2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $3.33+2.25+1+2+0+0=1.4$. Ponderado 36'58%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- Limpieza vegetal.
- Consolidación.
- Restauración

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Señalización.
- Accesos.
- Trípticos.

Priorización de las actividades