

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 236	Nombre del conjunto Barraca Puig de Sa Morisca	Categoría/Subcategoría Etnológico/Sitja y caseta de carbonero
Nº Catálogo PGOU 236	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Espacio museado
Unidades asociadas al conjunto 236 Barraca		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 03/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Alberó; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista del avanzado estado de degradación de la estructura.



Descripción: Imagen del muro oeste, el mejor conservado.



Descripción: Vista de la estructura desde su vertiente oeste.




Descripción: Espacio interno de la estructura colmatado de piedras.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto

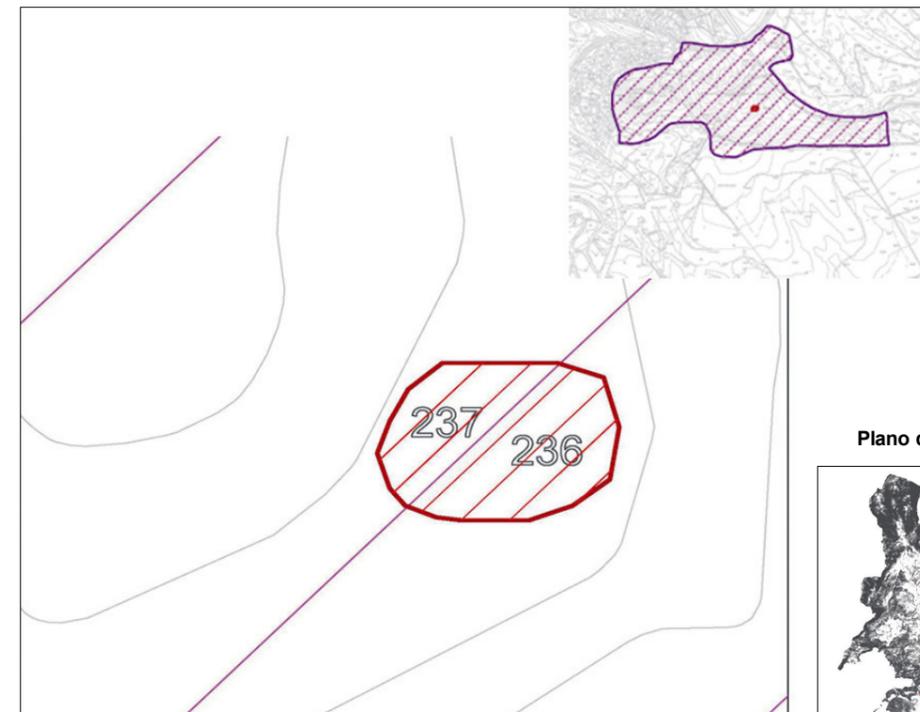

Plano de situación

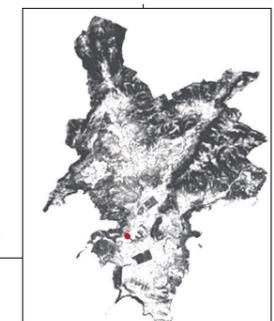

- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 455987.36; Y: 4373352.02

Ubicación

Llano. En la zona de paredes secas que se extiende desde la barraca 233 hasta el talayot de Son Miralles.

Calificación del suelo

SR-2.

Vegetación

Pino, xiprell y romaní.

Recursos hídricos

Torrentera a 100 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800) y Contemporáneo (1800-1950), actualmente abandonada.

6. Análisis funcional-tipológico

La estructura tendría la finalidad de refugiar a personas y/o animales de forma temporal mientras se desarrollaban las actividades productivas en el pinar.

7. Visibilidad desde el conjunto

El elemento se ubica en una zona de pendiente en medio de un pinar, la visibilidad, debido a lo frondoso del entorno es muy reducida restringiéndose al entorno forestal inmediato.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una barraca de roter muy degradada que conserva mal su configuración (10-50%). El interior de la estructura está completamente colmatado por los derrumbes de los muros y apenas si puede vislumbrarse su organización interna. Se trata de una caseta de planta rectangular con el acceso presumiblemente orientado al noreste. No se conserva la puerta; la pared sur por la acumulación de piedras apenas resulta visible. Las dimensiones de su espacio interno, no compartimentado, son de 3.4 m x 2.5 m. Los muros tienen un grosor aproximado de 1 m. y una altura máxima de 0.7 m. Está construida mediante paredado rústico de piedra en sec con piedra viva vidrenca trabajada de tamaño variado (pequeño, mediano y grande), ubicándose las piedras más grandes en la base de los muros y en las esquinas. El muro está construido a plomo con la junta poc cloa con las piedras colocadas de cola. El paramento es doble y en algunos tramos aprovecha la roca natural. No se han podido observar otros elementos en el habitáculo (nichos, bancos, etc.), de la misma manera no queda ningún rastro visible de la cubierta ni de los materiales del lecho.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	
Nombre de la unidad	
Nombre de la unidad	

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
236	2 sobre 5 (0.5-1 m.) (0.7m)	3 sobre 5(10-50% evidencia configuración y materiales)	2.5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura)	1.75

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

-Pendiente y erosión.
 -Materias vegetales: disminución de visibilidad y estabilidad de la estructura.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
2 sobre 5 (0.5-1 m.) (0.7m)	1 sobre 5 (1 estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
1 sobre 5 (>200 m 2)	1,33

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

1 sobre 5 (1 artículo)

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

0

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

0

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

0,75

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

Explicación conceptual

1

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

0,5

Acceso

Tipo de Acceso

3 sobre 5 (Sendero 1-2 m ancho)

Medio de Acceso

2 (a pie)

Adecuación del Acceso

1 sobre 3 (Sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0

Tiempo a pie desde la vía pública

4 sobre 5 (10-30 min)

Media del Acceso del Conjunto

2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $1.33+0.75+0.5+2+0+0= 0.76$ Ponderado 19.53%

12. Referencias bibliográficas

Calvo 2002

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- Limpieza vegetal.
- Restauración.

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Señalización.
- Accesos.
- Trípticos.

Priorización de las actividades