

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 244	Nombre del conjunto Conjunto hidráulico de Calviá Vila	Categoría/Subcategoría Etnológico/Sist. Hidráulico
Nº Catálogo PGOU 244	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Abandonado
Unidades asociadas al conjunto 244.1 Aljibe 244.2 Pozo		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 04/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Albergo; M. Calvo

2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista general del conjunto.



Descripción: Escalera de acceso a la cubierta transitable.



Descripción: Fuente y pozo.



Descripción: Vista del Conjunto en su vertiente sudoeste.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto



Plano de situación

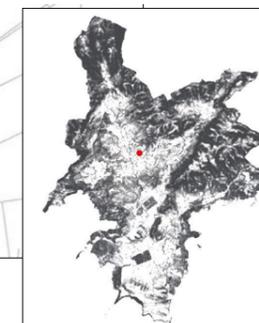

- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 457572.58; Y: 4379850.32

Ubicación

En la C/ Mayor de Calviá a la altura de los números 8 y 12.

Calificación del suelo

Urbano

Vegetación

Recursos hídricos

Abastecimiento a través de agua de lluvia.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (desde 1616), actualmente se sigue utilizando.

6. Análisis funcional-tipológico

Conjunto destinado al almacenamiento y a la gestión del agua con fines domésticos.

7. Visibilidad desde el conjunto

Visibilidad del entorno urbano inmediato.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de un aljibe urbano, conocido como S' aljub vell, con un pozo incorporado. El aljibe está adosado a una serie de viviendas. La planta del aljibe se amolda perfectamente al entramado urbano y a la topografía, pues se halla en un cruce de calles y en una cuesta. Parece ser que se nutre del agua de lluvia recogida por los tejados y de una antigua acequia que tenía su origen en otro aljibe ubicado a cotas más altas. El conjunto está muy bien conservado en su configuración y materiales (>90%).

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

244.1 Aljibe

El aljibe es de planta rectangular y el muro, de alzado irregular, excavado parcialmente, va ganando en altura a medida que se descende por la cuesta y a la altura de la calle Vic las esquinas están redondeadas. El aljibe tiene una longitud de 24.2 m. y 5.2 m. de anchura en la parte sudoeste y 3.3 m. en la noreste. La altura máxima del muro, realizado en talud del 15%, es de 2.23 m. y la mínima 0.83 m. Está realizado con mampostería con argamasa de cal y arena enfoscada en las juntas. Este mismo revestimiento cubría todo el paramento del muro. Las esquinas están compuestas por varios bloques de piedra vidrenca tallada y el resto del muro por piedras medianas trabajadas. La hilera superior la conforman piedras irregulares niveladas y colocadas de plano y la junta ciosa. La proporción piedra mortero es superior a 40-60%.

La parte superior es accesible mediante una escalera de seis peldaños de roca calcárea y 1.33 de ancho. El espacio transitable muestra un pavimento petreo continuo con piedras calizas pequeñas colocadas de cara con una hilera mejor colocada que demarca el centro de la estructura.

La cubierta transitable, no permite observar su tipología ni la curvatura desde el exterior, donde parece plana, aunque la disposición del pavimento petreo podría sugerir una cubierta a doble vertiente. Todo parece indicar que ésta descansa sobre el suelo y sobre los muros. Como accesorios hay que señalar, además del pozo, la presencia de una fuente en la pared sudoeste.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	244.2 Pozo
El pozo tiene planta cuadrada de 1.25 m x 1.22 m. y el coll una altura de 0.95 m. El alzado se realizó con losas calcáreas talladas, éstas forman parte también de la base que se alza 0.2 m. y sobresale de la perpendicular. Las losas miden 0.88 x 0.58 x 0.2 m. La corriola está realizada en hierro coronada por una cruz y está datada hacia 1880.	

Nombre de la unidad	

Nombre de la unidad	

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
244.1	5 sobre 5 (>2 m.)	9 sobre 10 (>90% evidencia configuración y materiales Deterioro bajo, no pelagra su función)	7
244.2	2 sobre 5 (0.5-1 m.)	9 sobre 10 (>90% evidencia configuración y materiales Deterioro bajo, no pelagra su función)	5,5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
2 sobre 5 (2 estructuras)	4,12

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

-Accesos.
-Vegetales.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
5 sobre 5 (>2 m.)	2 sobre 5 (2 estructuras)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
2 (200-400 m2)	3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

2 (2 artículos)

Nivel de valoración social

3 (PGOU, señalizado, integrado en itinerario)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

3,25

Potencial educativo/informativo

Potencial didactico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

3 sobre 3 (Limpieza y acondicionamiento para el transito a pie y en coche.)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4.4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

2 (acondicionamiento espacios de tránsito)

Señalización

1 (señalizado)

Media del Acondicionamiento del conjunto

1,5

Interpretación

Interpretación del conjunto

3 (señalizado e interpretado)

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

3+3.2+1+4.4+1.5+3= 2.69 Ponderado 68.84%

12. Referencias bibliográficasVALERO, G. (1996) Itinerari cultural per la vila de Calvià (Balears). Ajuntament de Calvià.
- B. Pell**13. Priorización de las actuaciones**

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

- consolidación y restauración.

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Dinamización mediante programa de visitas.

Priorización de las actividades