

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto	Nombre del conjunto	Categoria/Subcategoria
256	Era de Son Claret	Etnológico/Era
Nº Catálogo PGOU	Nº Carta Arqueológica	Uso actual
256		Abandonado
Unidades asociadas al conjunto		Elementos asociados a la unidad
256. Era		
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable
05/2008		D. Albero, M. Calvo

2. Documentación fotográfica




Descripción: Vista general de la era cementada.

3. Documentación cartográfica

Plano de localización



Delimitación del conjunto

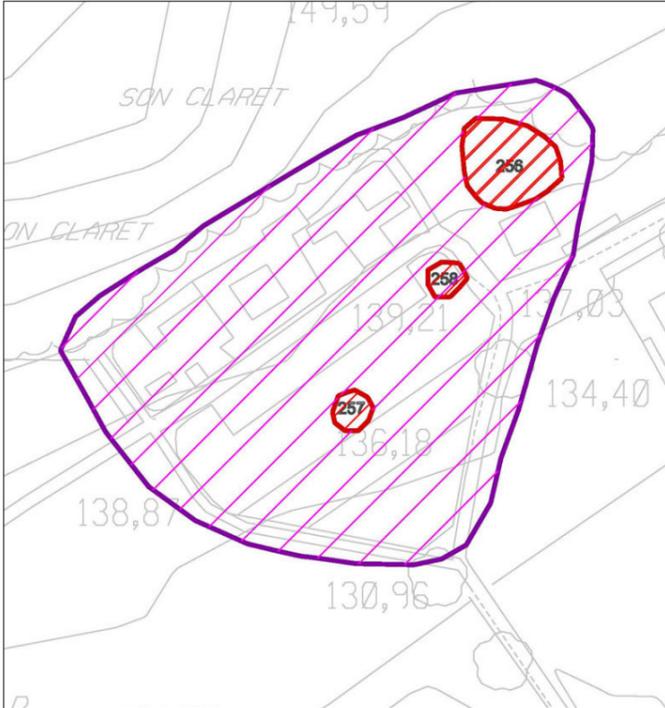

— Area de respeto y control del conjunto

— Area de delimitación del conjunto

Plano de situación



4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos**Coordenadas UTM**

X: 455476.64; Y: 4382880.92

Ubicación

En las casas de Son Claret entre unas tierras de cultivo y una la zona montañosa del Puig Matós, en un atrasción costa interior.

calificación del suelo

SR-2; SR-3

Vegetación

Pino, xiprell, romani, árboles frutales.

Recursos hídricos

Torrente de Galatzó a 250 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-actualidad).

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una estructura dedicada al procesamiento de la cosecha para separar el grano de la paja. Actualmente ha sido rehabilitada y amortizada como pista de aterrizaje para helicópteros.

7. Visibilidad desde el conjunto

El conjunto, al estar ubicado en una ladera posee, una buena visibilidad centrada en el acceso al valle desde la zona de Galilea-Galatzó y los terrenos agrícolas cercanos, parece ser que la prioridad es la cercanía a las casas.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una era vinculada a la posesión de Son Claret, situada en un cruce de caminos entre Galilea y las casas del Galatzó, recorriendo esta zona se observan una serie de paredes secas y una importante zona llana que permiten abundantes zonas cultivadas en relación a la finalidad de la estructura.

Se trata de una era de planta circular orientada al este, de 21.3 m. de diámetro. La altura máxima del muro es debido a la gran pendiente de 3.9 m. El muro presenta mayor altura en el lado sur y este con mayor pendiente, mientras la era aparece inserta en la ladera por su lado oeste. La ladera se contiene mediante una serie de paredes secas. El muro está construido con piedra viva avellanada vidrenca retocada colocada de plano y de fil. Las piedras son de tamaño mediano-grande y están colocadas según paredado rústico con la junta poc closa. La hilera superior se compone de piedras irregulares niveladas colocadas de fil. El muro en la zona este muestra consolidación en las juntas con mortero recrecido en una proporción piedra mortero de 60-40%. La era ha sido en tiempos recientes completamente cementada para dotarla de gran solidez y permitir su uso como lugar de aterrizaje. El conjunto está bastante alterado pero bien conservado en su configuración y materiales (50-90%).

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
256	5 sobre 5 (> 2 m) (3.9 m.)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4.5

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 Estructura)	2,75

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

- Erosión y pendiente.
 -Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.
 -Uso como lugar de aterrizaje.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (> 2 m) (3.9 m.)	1 sobre 5 (1 Estructura)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
2 sobre 5 (200-400 m2)	2,66

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

2

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 (limpio y acondicionado)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $2,66+2+1+4,2+0+0/6= 1,64$ Ponderado 42,05%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Restauración

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización.
Accesos.
Trípticos

Priorización de las actividades