

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 75	Nombre del conjunto Torre de Sa Porrassa	Categoría/Subcategoría Arquitectura militar/Militar torre
nivel de proteccion Integral	Autor	Nº Catalogos CIM
Nº Catálogo PGOU 75	Uso actual Abandonado	
Unidades asociadas al conjunto 75 Torre sa porrasa.	Elementos asociados a la unidad	
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión 05/2008	Equipo responsable D. Albero; M. Calvo; M. Calderón


2. Documentación fotográfica



Descripción: Vista general de la torre, ventana tronera mirando al mar, y degradación diferencial.



Descripción: Foto de las concreciones calcáreas en el muro.

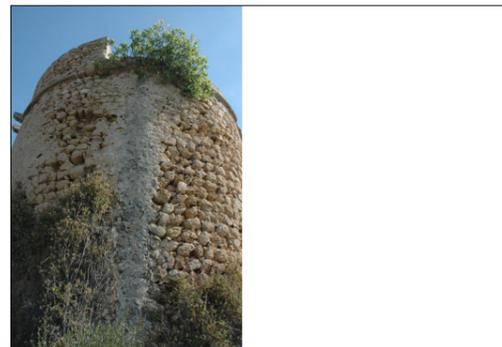

Descripción: Vista de la actual puerya principal y restos de postes en el muro de la escalera de acceso.




Descripción: Vista general desde la vertiente oeste de la torre con las dos puertas de acceso.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto

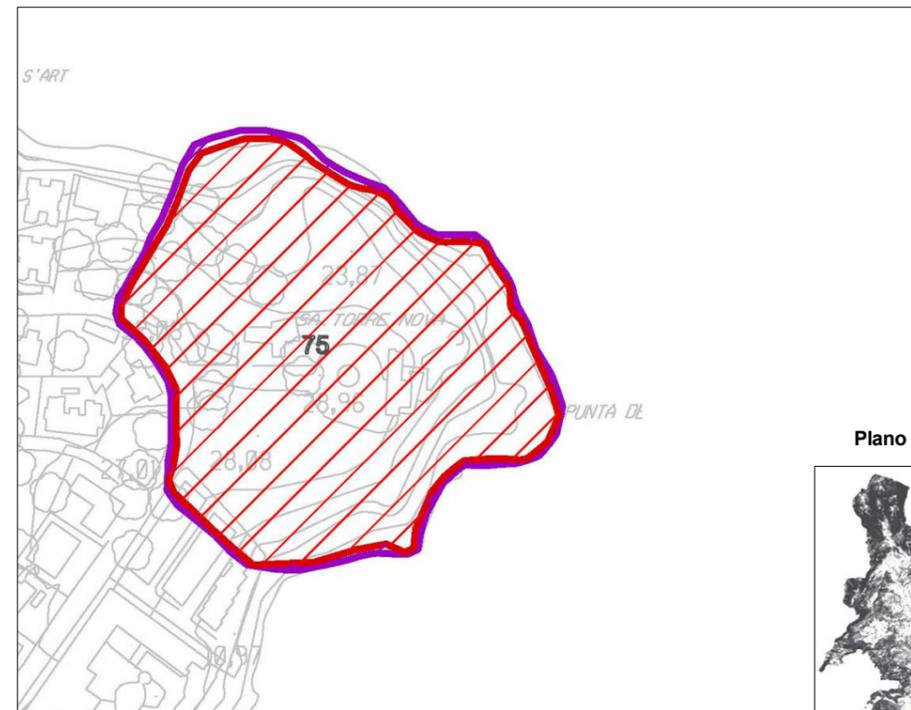

Plano de situación

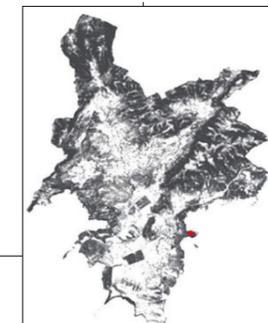

- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico**Coordenadas UTM**

X: 461071.56; Y: 4373833.11

Ubicación

En un pequeño saliente a 40 m. de altura en la antigua albufera de Magalluf conocido como punta de Sa Porrassa, a 100 m. del mar.

Calificación del suelo

S.U. Suelo Urbano

Vegetación

Acebuche y herbáceas

Recursos hídricos

El punto de agua más cercano sería la antigua albufera de Magalluf a 1200 m.

Usos permitidos

Serán permitidos aquellos usos que se prevee en la normativa urbanística, siempre que no comporten deterioro del bien patrimonial protegido.

5. Marco cronológico

Esta torre se construyó por resolución de Gran i General Consell en 1595 y la obra finalizó en 1616.

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una torre de defensa costera y señales que comunica con la de Cala Figuera y Illetas este enclave permite enviar señales de alerta a la vez que protege la zona de Magalluf ante un posible desembarco de un contingente pirático.

7. Visibilidad desde el conjunto

La visibilidad se centra en el mar y en cubrir visualmente el tramo que comprende el Cabo de Cala Figuera y Illetas, en ambos lugares se ubican sendas torres con las que conecta visualmente. Así mismo controla visualmente el acceso a un punto potencial de desembarco, la albufera de Magalluf.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Se trata de una torre ligeramente troncocónica con un basamento macizo de altura variable rematada por un cordón. Es una torre con una cámara principal ubicada a unos 4 m. de altura a la que se accedía a través de una escalera externa de peldaños de madera insertos en el muro hoy desaparecidos por lo que el interior de la torre resulta inaccesible sin el material adecuado. Esta cámara abovedada es esférica y de grandes dimensiones.

El antiguo acceso se localiza en la parte alta del cuerpo superior y se trata de un portal con dintel a doble vertiente formado por lascas de arenisca, las jambas son del mismo material. A la derecha de la entrada original hay una escalera de caracol que conduce al piso inferior. En el lado opuesto a la puerta hay una ventana tronera dirigida hacia el mar y junto ella una escalera de caracol más reciente que conduce al acceso principal actual, abierta también recientemente. Esta puerta rectangular tiene jambalaje y dintel de sillares de arenisca. La terraza presenta un barbeta a barbata hacia el mar. En la vertical de la puerta se localiza un matacán que la protegía. La torre está construida con mampostería que alterna el uso de piedra caliza y arenisca. El tamaño de las piedras va aumentando hacia la base.

El estado de conservación del elemento es bueno (50-90%) aunque requiere una limpieza de la cobertura vegetal y una consolidación y restauración. En la vertiente suroeste se documenta una importante acumulación de carbonatos sobre la mampostería. Esta vertiente, que está cara al mar, presenta una degradación mayor del mortero y de la piedra que la vertiente que mira a Palma Nova y al interior.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

No aplica

13. Potencialidad como elemento patrimonial visible**Significancia histórica**

Nivel de información de aportación histórica

2 sobre 5 (2 a 4 artículos)

Nivel de valoración social

2 sobre 5 (PGOU, Revista)

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

Media de la significación del conjunto

3

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

0

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

1

Media del potencial informativo-educativo

1,5

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

1 (sin adecuar)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visible

 $2,33+3+1,5+4+0+0/6= 1,80$ Ponderado 46'17%**14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio**

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

Erosión del mar.
 Pendiente.
 Vegetales: desestabilización y disminución visual de las estructuras.
 Construcción de viviendas.
 Creación de accesos.

15. Potencialidad como elemento patrimonial visible

Monumentalidad del conjunto

Altura Máxima de las Estructuras

5 sobre 5 (con cubierta)

Grado de identificación de las estructuras

1 sobre 5 (1 estructura)

Superficie del conjunto

1 sobre 5 (>200 m²)

Media de la Monumentalidad del Conjunto

2,33

16. Referencias bibliográficas

GONZÁLEZ DE CHAVES, J. (1986) Fortificaciones costeras de Mallorca. Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares.
 CALVO, M. (2002) "Les torres de defensa: testimoni arquitectònic de pirates, guerrers i saquejadors" Endins nº 26, pp. 15-17.
 Calvo 2002, Les torres de defensa: testimoni arquitectònic de pirates, guerrers i saquejadors, Endins nº 26, pp. 15-17.
 J. González de Chaves Alemany, 1986, Fortificaciones costeras de Mallorca. Colegio Oficial de Arquitectos de las Islas Baleares.

17. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Restauración y consolidación.
 Mantenimiento.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Señalización.
 Accesos.
 Trípticos.
 Visitas guiadas.

Priorización de las actuaciones