

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 264	Nombre del conjunto Era de Son Alfonso	Categoría/Subcategoría Etnológico/Era
Nº Catálogo PGOU 264	Nº Carta Arqueológica	Uso actual Abandonado
Unidades asociadas al conjunto 264. Era		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación 06/2008	Fecha última revisión	Equipo responsable D. Albergo; M. Calvo; M. Calderón

2. Documentación fotográfica



Descripción: Muro de la era.



Descripción: Rampa de acceso a la era.



Descripción: Zona de actividad de la era.




Descripción: Desplome en la zona sur del muro de la era.

3. Documentación cartográfica


Plano de localización



Delimitación del conjunto

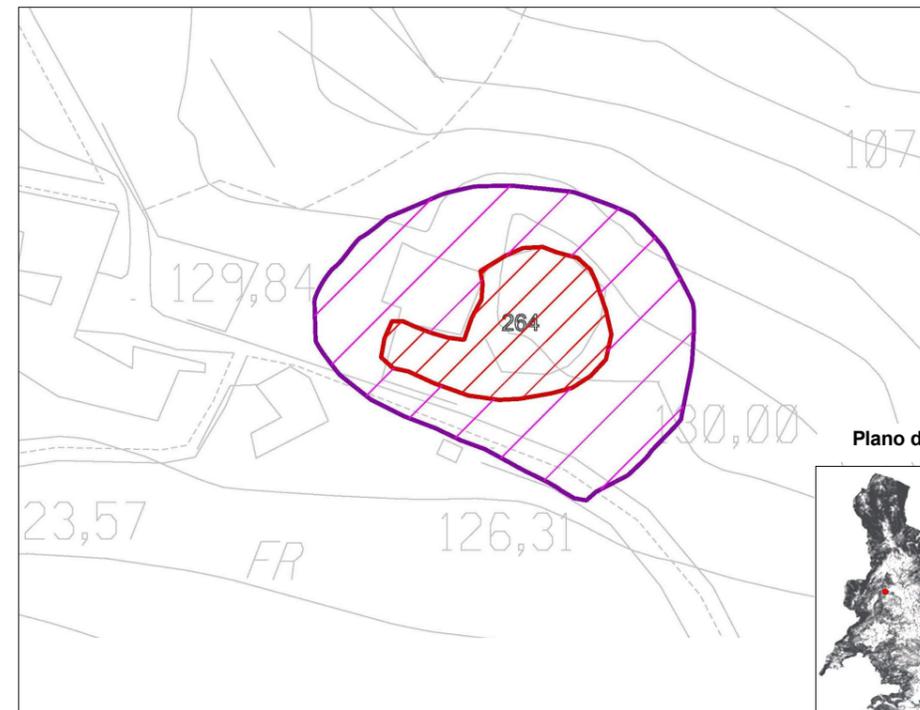

Plano de situación

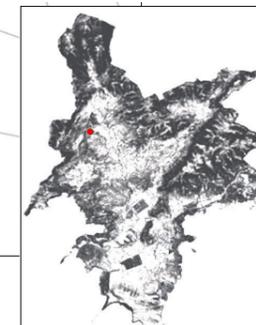

- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

4. Entorno Biogeográfico y usos permitidos

Coordenadas UTM

X: 455178.9; Y: 4380347.42

Ubicación

En una colina donde se ubica la finca de Son Alfonso, en una transición costa-interior.

calificación del suelo

SR-2, ANEI

Vegetación

Pino, acebuche, brezo y romero.

Recursos hídricos

Torrentera a 140 m.

Usos permitidos

Usos de acuerdo con el artículo 2.5 de la Normativa del Catálogo de Bienes

5. Marco cronológico

Moderno (1500-1800), Contemporáneo (1800-1950).

6. Análisis funcional-tipológico

Se trata de una estructura dedicada al procesamiento de la cosecha para separar el grano de la paja.

7. Visibilidad desde el conjunto

El conjunto, al estar ubicado a considerable altura, posee una buena visibilidad centrada en el acceso al valle de Capdellá y los terrenos agrícolas cercanos situados en el sinclinorio Calviá-Capdellá-Paguera.

8. Descripción del conjunto

Descripción del conjunto

Se trata de una era que se sitúa cerca de un antiguo camino que va hacia las casas de Son Alfonso. En los alrededores se observan multitud de terrenos antiguamente cultivados. Seguramente la era se construyó para realizar la labor de separación del grano antes de ser trasladado. Su ubicación en la cima de una colina proporciona el viento necesario para llevar a cabo la actividad. La era se encuentra adosada a una casa.

Se trata de una era de planta circular orientada al este, de 28m. de diámetro. La altura máxima del muro es de 2.53 m. El muro, que aprovecha la roca natural, presenta mayor altura en el lado sureste con mayor pendiente, mientras que en el noroeste del muro de la era aparece delimitado por una hilera de piedras a ras de tierra. El muro está construido con piedra viva avellanada vidrenca retocada colocada de cara. Las piedras son de tamaño mediano y grandes en la base. Están colocadas según paredado rústico con la junta poco ciosa. La hilera superior se compone de piedras irregulares colocadas de fil. El pavimento de la era consiste en tierra batida compactada con piedras y está bastante alterado conservándose entre 10 y 50%. En la vertiente sureste se documenta una rampa de acceso de 13 m. de longitud y 6.3 m. de ancho permitiendo el acceso en carro. En los alrededores de la era se observó abundante cerámica común melada. El conjunto está bien conservado en su configuración y materiales (50-90%).

Descripción de la unidad

Nombre de la unidad

No aplica

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica

9. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
264	5 sobre 5 (> 2 m. 2,53 m)	4 sobre 10 (50-90% evidencia configuración y materiales)	4.5
Grado de conservación del conjunto			
Grado de identificación de las estructuras		Grado de Conservación del Conjunto	
1 sobre 5 (1 estructura identificada)		2,75	

10. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio

Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto

- Erosión y pendiente.
- Creación de accesos.
- Vegetales: desestabilización de estructuras y disminución de la visibilidad.

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Monumentalidad del conjunto	Grado de identificación de las estructuras
Altura Máxima de las Estructuras	
5 sobre 5 (> 2 m. 2,53 m)	1 sobre 5 (1 estructura identificada)
Superficie del conjunto	Media de la Monumentalidad del Conjunto
3 sobre 5 (400-600 m2)	3

11. Potencialidad como elemento patrimonial visitable

Significancia histórica

Nivel de información de aportación histórica

0

Nivel de valoración social

0

Significancia estética-formal

Singularidad según grupo tipológico-formal

0

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

0

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

1,5

Potencial educativo/informativo

Potencial didáctico formativo

Interactividad

2

Explicación conceptual

Potencial turístico divulgativo

0

Media del potencial informativo-educativo

1

Acceso

Tipo de Acceso

5 sobre 5 (camino)

Medio de Acceso

4 (vehículo)

Adecuación del Acceso

2 (limpio)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

5 sobre 5 (< 10 min.)

Tiempo a pie desde la vía pública

5 sobre 5 (< 10 min.)

Media del Acceso del Conjunto

4,2

Acondicionamiento

Acondicionamiento y limpieza

0

Señalización

0

Media del Acondicionamiento del conjunto

0

Interpretación

Interpretación del conjunto

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable

 $3+1,5+1+4,2+0+0/6= 1,61$ Ponderado 41,34%

12. Referencias bibliográficas

13. Priorización de las actuaciones

Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto

Consolidación.
Limpieza.

Actuaciones para potenciar la visita pública

- Señalización.
- Accesos.
- Trípticos.

Priorización de las actividades