

1. Nombre e identificación del conjunto

Id Conjunto 71	Nombre del conjunto Torre des Cap Andritxol (Peguera)	Categoría/Subcategoría Arquitectura militar/Militar torre
nivel de protección Integral	Autor	Nº Catalogos CIM
Nº Catálogo PGOU 071	Uso actual Abandonado	
Unidades asociadas al conjunto 071-1: Torre des Cap Andritxol.		Elementos asociados a la unidad
Fecha de la catalogación	Fecha última revisión	Equipo responsable M. Calvo, D. Alberó, M. Calderón.

2. Documentación fotográfica



Descripción 071-1: Detalle del parapeto de la terraza.



Descripción 071-1: Detalle del paramento de la torre.



Descripción 071-1: Vista general de la torre.




Descripción 071: Visibilidad desde la torre (Bahía des Camp de Mar).

3. Documentación cartográfica

Plano de localización




Delimitación del conjunto

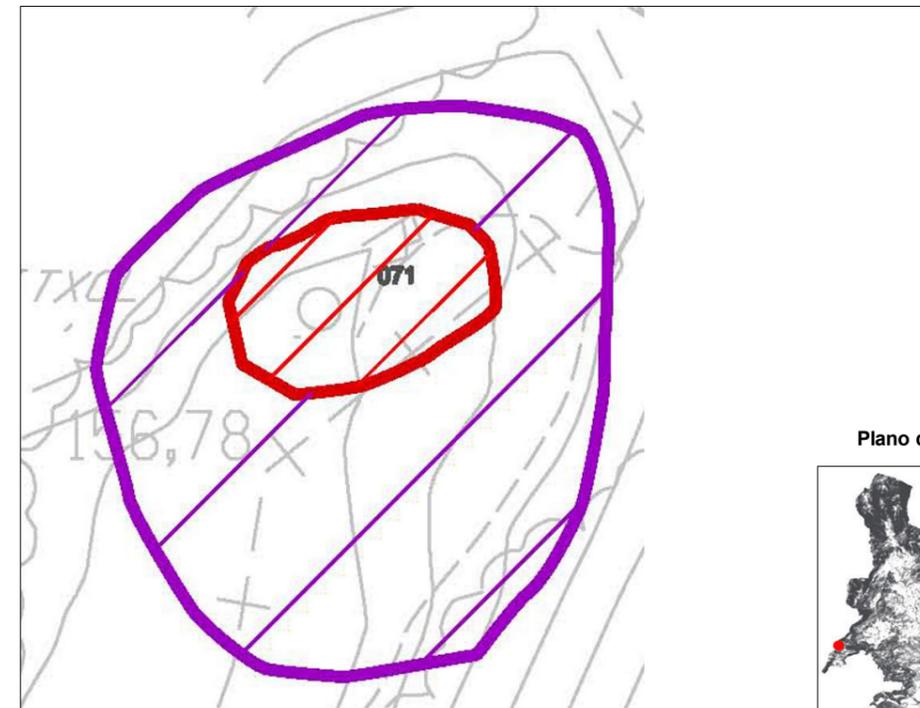

- Area de respeto y control del conjunto
- Area de delimitación del conjunto

Plano de situación

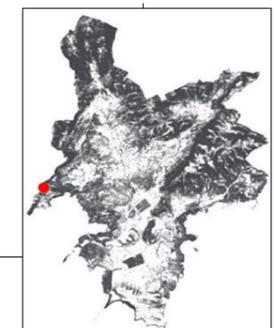

4. Entorno Biogeográfico**Coordenadas UTM**

X: 450663.63 Y: 4375855.41

Ubicación

La torre se ubica a 180 metros sobre el nivel del mar, en el Cap Andritxol (Peguera)

Calificación del suelo

SR-2. ANEI.

Vegetación

Vegetación dominante: Acebuche, mata, pino, carrizo.

Recursos hídricos**Usos permitidos**

Usos previstos en la normativa urbanística y de acuerdo con la calificación del suelo.
 * Ver matriz del suelo rustico i definición de actividades, Vol. II de la normativa urbanística.
 Se admiten estos, siempre que no comporten deterioro del bien patrimonial protegido.

5. Marco cronológico

Fecha de construcción de la torre: 1580 (s. XVI).

6. Análisis funcional-tipológico

Torre de defensa.

7. Visibilidad desde el conjunto

Illes Malgrats (conexión visual con antigua torre de defensa, actualmente desaparecida).
 Puig de Sa Morisca.
 Bahía des Camp de Mar.

8. Descripción del conjunto**Descripción del conjunto**

Conjunto formado por una única unidad, la Torre des Cap Andritxol, construida en 1580, en el brazo que separa Camp de Mar y Cala Fornells a 180 metros sobre el nivel del mar. La Torre des Cap Andritxol centraba su visibilidad en el mar y con otras torres de defensa situadas en puntos estratégicos, controlando visualmente la bahía de Camp de Mar, las islas Malgrats (con conexión visual con la antigua torre ubicada en una de esas islas), con el Puig de Sa Morisca, e incluso con algunos puntos de la bahía de Palma.

Descripción de la unidad**Nombre de la unidad**

071-1: Torre des Cap Andritxol.

Torre de defensa cilíndrica, con una cámara principal y una terraza superior que ha sufrido diversas modificaciones. Presenta planta circular, con un diámetro aproximado de 6,70 metros. La pared de la torre está realizada con la técnica de piedra en verd, en un paredado de mampostería semipoligonal o quasi enqueixelat y junta recrecida, compuesto de piedras calcáreas de aspecto irregular, trabajadas, dispuestas de cara en el muro y con unas dimensiones medias de 0,35 m x 0,25 m, trabadas con mortero de cemento, cal, arena amarilla y pequeños cantos rodados, en una proporción de 60% de piedras y 40% de mortero. La pared presenta evidencias de haber sido revestida con cemento fino, aunque en la actualidad se ha perdido gran parte de este revestimiento.

El acceso a la torre se realizaba a partir de un portal adintelado, ubicado a unos 4 metros sobre el nivel del suelo. Está delimitado por dos jambas formadas por varias piezas de arenisca. El dintel se compone de una única pieza rectangular de arenisca. No se ha conservado ni se han documentado evidencias de la configuración ni de los materiales constitutivos de la escalera de acceso a la puerta de la torre.

No se ha podido acceder ni a la cámara principal ni a la terraza. Sin embargo, disponemos de la descripción realizada por J. González de Chaves, según la cual: "La cámara principal es abovedada en mampostería trabada con mortero bastardo, tiene dos hornacinas y cuatro aspilleras. Enfrentada a la entrada está la angosta escalera de subida a la terraza. Esta planta superior debía tener un parapeto a barbeta, luego se ejecutaron dos cañoneras hacia Camp de Mar y una cañonera muy amplia con su plataforma hacia Paguera. Tenía un garitón para las armas a modo de barbacoa. Posteriormente, se readaptaron las ménsulas y se añadieron hasta conformar una plataforma de tiro".

Se han conservado más del 90% de evidencias de configuración y materiales constitutivos de la Torre des Cap Andritxol. En los alrededores se ha documentado la presencia de cerámica vidriada a torno, datados en época moderna.

8. Descripción del conjunto

Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad	No aplica
Nombre de la unidad 5	No aplica

9. Patologías arquitectónicas

Patología en estructuras	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Patología o defectos en muros	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Patología o defectos en cubiertas	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Elementos distorsionantes	<input style="width: 80%;" type="text"/>

10. Grado de conservación

Id unidad	Altura máxima	Grado de conservación	Grado de Conservación de la Unidad
071-1	5 sobre 5 (>2 metros).	5 sobre 5 (>90% evidencias de configuración y materiales)	5
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Grado de conservación del conjunto

Grado de identificación de las estructuras	Grado de Conservación del Conjunto
1 sobre 5 (1 estructura identificada).	3

11. Reformas y modificaciones

Unidad o elemento	Modificaciones	Fecha	Restauraciones	Fecha 2
<input style="width: 100%;" type="text"/>				

12. Valoración Cualitativa General del conjunto arquitectónico

Como elemento histórico	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Como elemento estético-arquitectónico	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Como elemento paisajístico ambiental	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Nivel de protección	<input style="width: 80%;" type="text"/>
Nivel de deterioro	<input style="width: 80%;" type="text"/>	Valoración cualitativa media	<input style="width: 80%;" type="text"/>

13. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Significancia histórica****Nivel de información de aportación histórica**

1 sobre 5 (1 artículo)

Nivel de valoración social

4 sobre 5 (PGOU, Señalizado, integrado en un itinerario, publicación divulgativa)

Significancia estética-formal**Singularidad según grupo tipológico-formal**

1

Singularidad dentro del grupo tipológico-Formal

1

Singularidad en función del material

1

Singularidad según técnica constructiva

1

Otras particularidades

1

Media de la significación del conjunto

3,75

Potencial educativo/informativo**Potencial didáctico formativo****Interactividad**

2 (Se presta a actividades interactivas)

Explicación conceptual

0

Potencial turístico divulgativo

1 sobre 3 (Web)

Media del potencial informativo-educativo

1,5

Acceso**Tipo de Acceso**

3 sobre 5 (Sendero 1-2 metros)

Medio de Acceso

2 (A pie)

Adecuación del Acceso

2 sobre 3 (Limpio y acondicionado para el tránsito a pie)

Tiempo desde la vía pública en vehículo

0 (No se puede)

Tiempo a pie desde la vía pública

4 sobre 5 (30 min-10 min)

Media del Acceso del Conjunto

2,2

Acondicionamiento**Acondicionamiento y limpieza**

3 sobre 3 (Limpio, acondicionados espacios de tránsito y comunicación. Consolidado y restaurado)

Señalización

1 (Señalizado con hitos naturales y con paneles sin explicación o interpretación)

Media del Acondicionamiento del conjunto

2

Interpretación**Interpretación del conjunto**

0

Valor medio de potencialidad como elemento patrimonial visitable $2,66+3,75+1,5+2,2+2+0/6= 2,01$ Ponderado 51,65%**14. Riesgos que afectan al grado de conservación del municipio****Definición de los riesgos que afectan al grado de conservación del Conjunto**

Naturales: Vientos.
 Antrópicos: Creación de accesos.
 Visitas.
 Vegetales: Desestabilización de las estructuras.
 Animales: Movimiento de elementos arquitectónicos.

15. Potencialidad como elemento patrimonial visitable**Monumentalidad del conjunto****Altura Máxima de las Estructuras**

5 sobre 5 (>2 metros)

Grado de identificación de las estructuras

1 sobre 5 (1 estructura identificada).

Superficie del conjunto

2 sobre 5 (200-400 m2)

Media de la Monumentalidad del Conjunto

2,66

16. Referencias bibliográficas

AA VV: La construcció de pedra en sec a Mallorca, FODESMA, Palma, 1994.
 AA VV: La pedra en sec. Obra, paisatge i patrimoni., CIM, Palma, 1997.
 CALVIÑO C., CLAR J.: Les Barraques de Llucmajor, una arquitectura popular, Palma, 1999.
 ANDREU GALMES, J.: Arquitectura popular a Mallorca (tesis doctoral, inédita).
 FULLANA, M.: Dicionari de l'art i dels oficis de la construcció, Col. Els treballs i els dies, Moll, Palma, 1984.
 GONZÁLEZ DE CHAVES ALEMANY: Fortificaciones costeras de Mallorca. Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. Palma de Mallorca, 1986.

17. Priorización de las actuaciones**Actuaciones para evitar los peligros de degradación del conjunto**

Control de la adecuación de accesos.
 Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

Actuaciones para potenciar la visita pública

Control de la adecuación de accesos.
 Limpieza y mantenimiento de la vegetación.

Priorización de las actuaciones